



Katholische
Bischöfliches Ordinariat Diözesanes Bauamt
Kirche
Vorarlberg

RANKWEIL | Kuratiepfarre zu hl. Josef
Renovierung der Fugensanierung der Dallgläser
Informationsveranstaltung Pfarre, 6. September 2026

Ausgangslage / Bautechnische Probleme

RANKWEIL

Kuratiekirche zum hl.
Josef

1 Undichte Fugen

Vertikalfugen teilweise in besserem Zustand

Schräg verlaufende Fugen kritisch wegen Bauanschluss

Horizontale Fugen lassen sich teilweise manuell einfach rausziehen

2 Teilweise sich schälende Dallgläser (Abplatzungen)

Glasdichtheit glücklicherweise gegeben

Bruch der Gläser vermutlich auf Grund von Druck

3 Betonoberflächen

teilweise ausgewaschene, aufgeraute Betonoberfläche

(10 Felder)

einzelne freiliegende Bewehrungsseisen

4 Betonpfeiler

Abblätternder Anstrich

Teilweise Risse und abplatzende, alte Ausbesserungen

vor allem im Bereich der Schräganschlüsse

5 Rieselputzfassade

teilweise Verschmutzungen


stark kreidender Anstrich

6 Deckenuntersicht

Teilweise blättert die Farbe ab

7 Verblechungen

die Fugen zu den Verblechungen sind offen

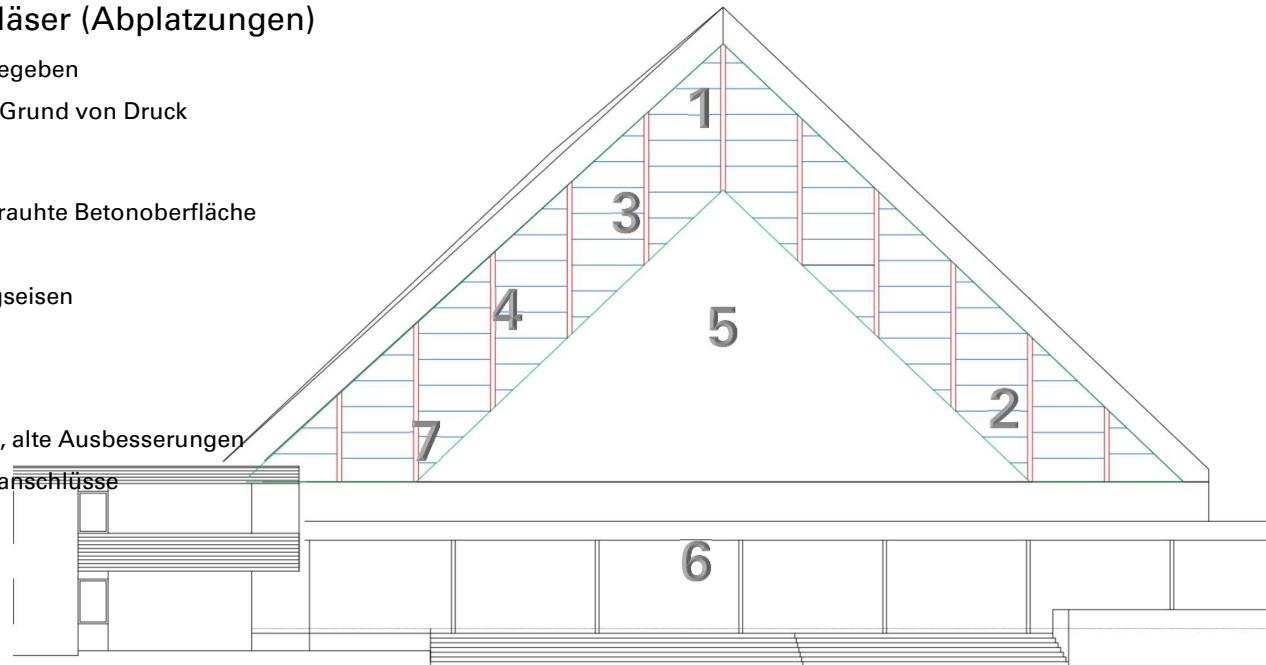

Lose Fugen

RANKWEIL

**Kuratiekirche zum hl.
Josef**



Sich schälende Dallgläser

RANKWEIL

**Kuratiekirche zum hl.
Josef**



Anstrichs- ablösung Betonpfeiler

RANKWEIL

**Kuratiekirche zum hl.
Josef**



Offene
Verblechungen
, abgewitterte
Beton-
oberflächen

RANKWEIL


**Kuratiekirche zum hl.
Josef**



Maßnahmen -konzept

RANKWEIL

**Pfarrkirche zum hl.
Josef**

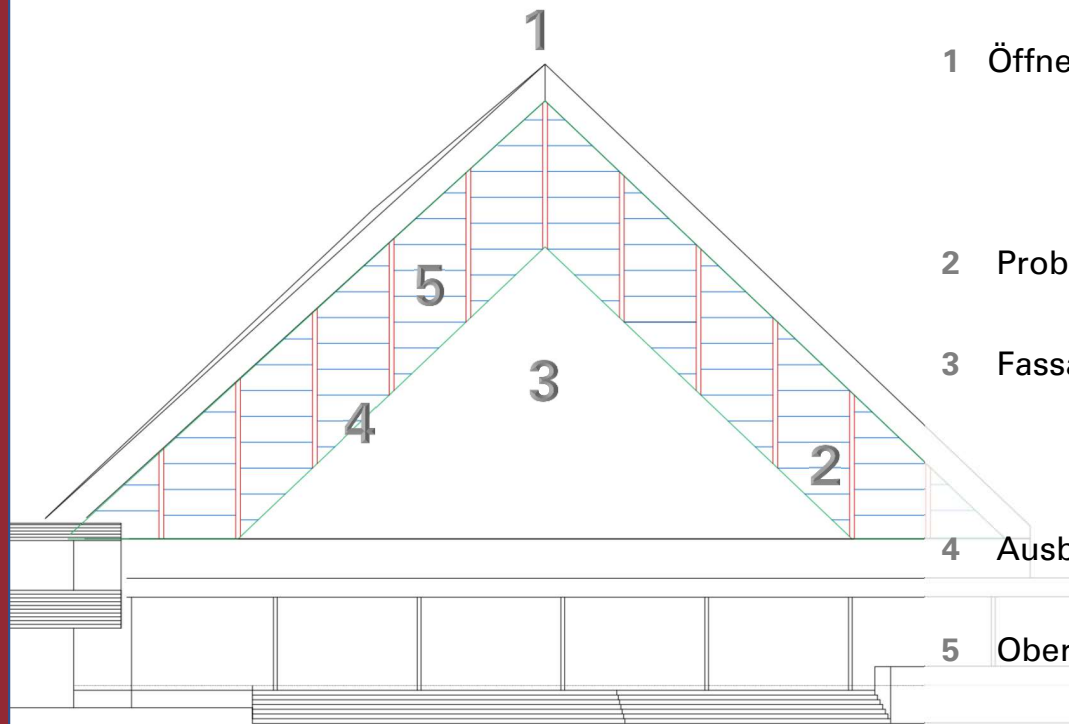

1 Öffnen und Sanieren aller Fugen

Horizontalfugen zwischen Betonfeldern und Metallabdeckung
Vertikalfugen zwischen Betonfeldern
Schrägverfugung zu

2 Probeglassanierung vor Ort

Injektion vor Ort in geschälte Dallgläser als 1 Testfeld

3 Fassadenneuanstrich

Metallabdeckungen Verglasungen
Rieselputz
Deckenuntersicht

4 Ausbesserungsarbeiten bei den Verblechungen

Verbesserung der Verschraubungen

5 Oberflächenschutz bei Betonverglasungselementen

Partielle Rostschutzbehandlung
zusätzlicher Schutzüberzug mit Betonsaniermörtel

Sanierungs- arbeiten Verfugungen

RANKWEIL


**Pfarrkirche zum hl.
Josef**



Alte, rissige
Fugen;
Öffnen der
alten Fugen

RANKWEIL



**Kuratiekirche zum hl.
Josef**

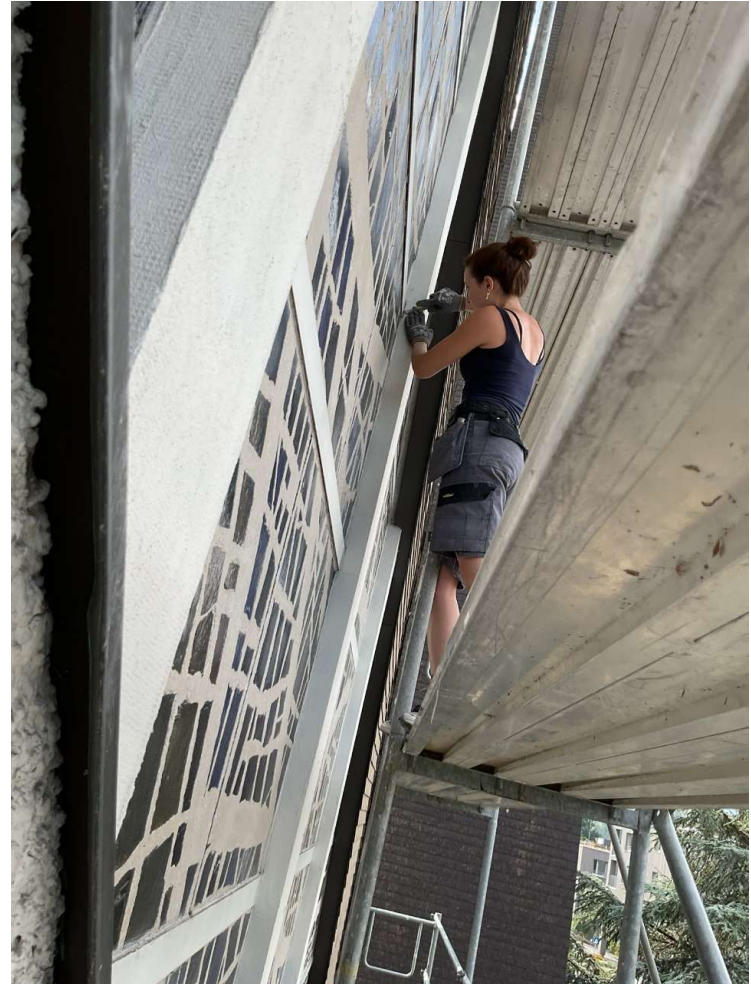

Abkleben der
geöffneten
Fugen und
Haftvoranstrich

RANKWEIL


**Kuratiekirche zum hl.
Josef**

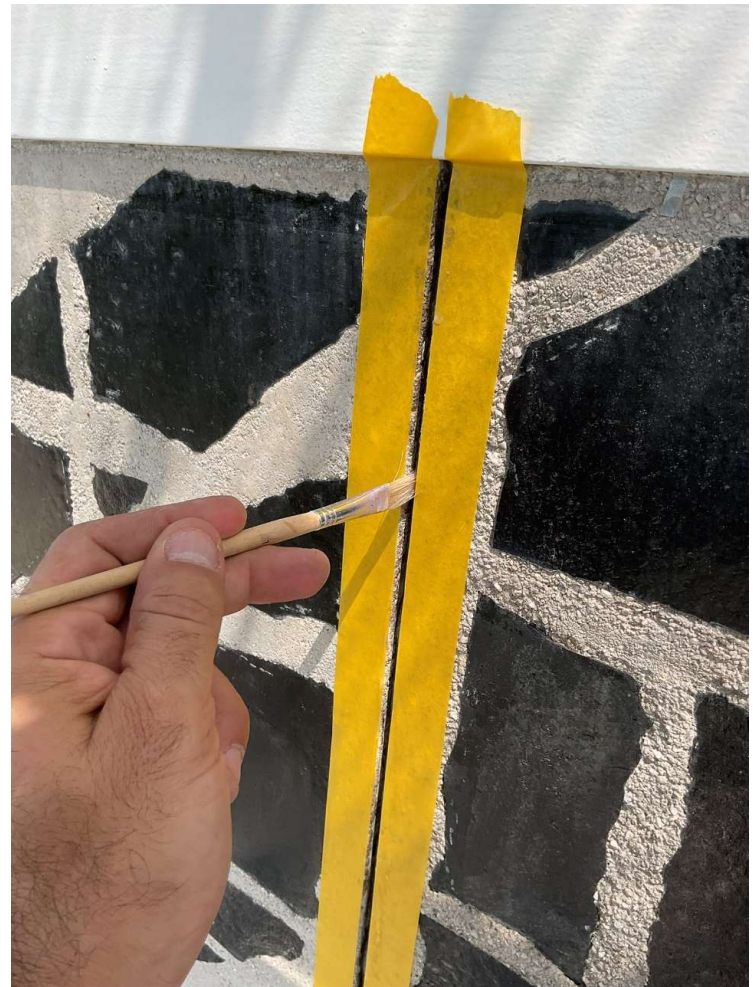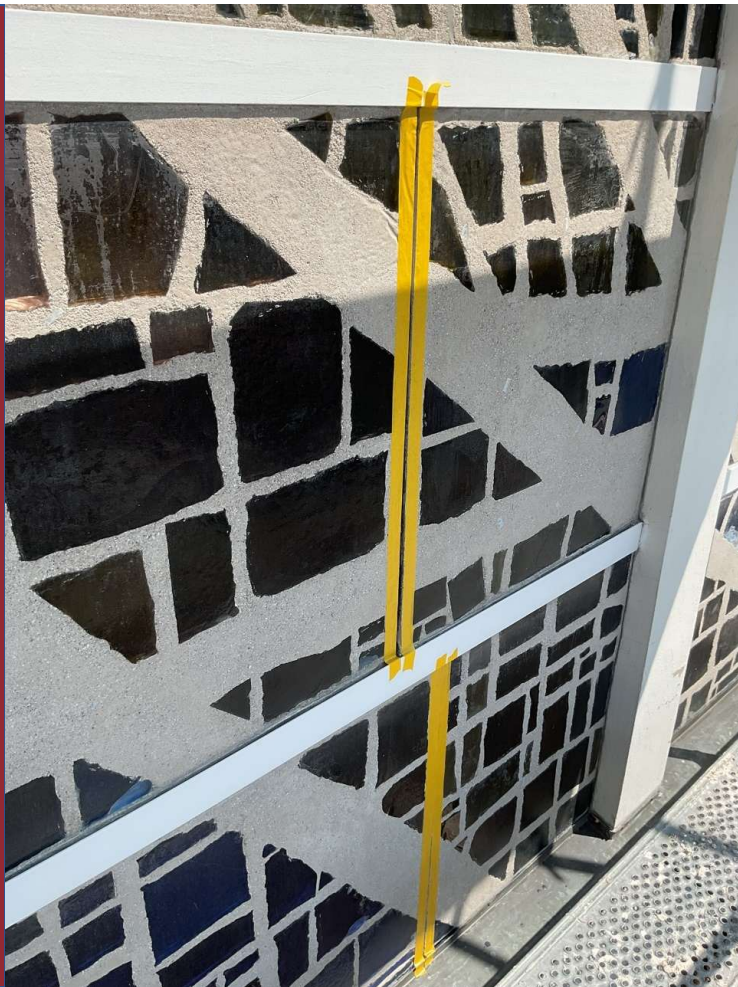

Rundprofil in
offene Fugen,
neue
geschlossene
Fugen

RANKWEIL

**Kuratiekirche zum hl.
Josef**

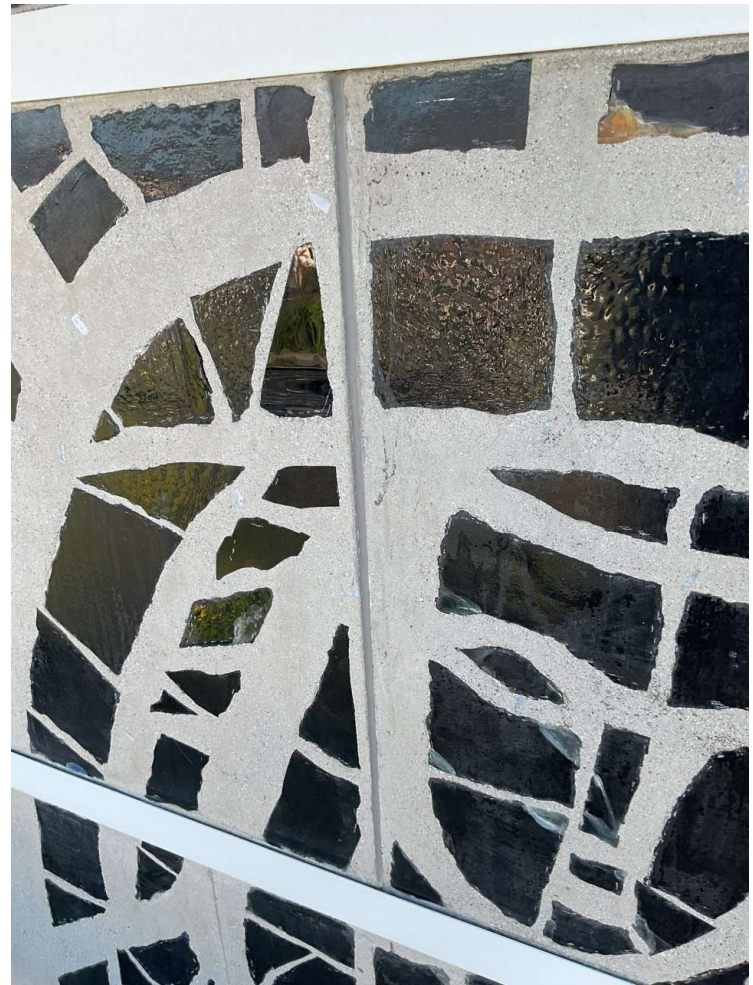


Neue Fugen zu
Betonpfeiler,
neue Fugen zu
Verblechungen

RANKWEIL

**Kuratiekirche zum hl.
Josef**



Derzeit noch
in Arbeit

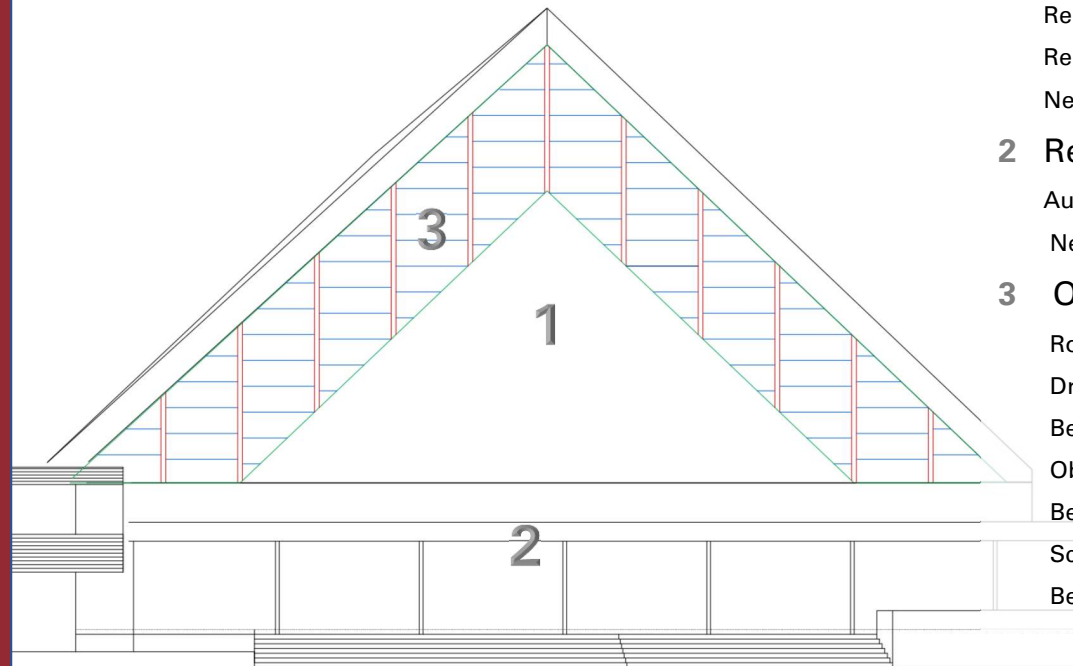

1 Neuanstrich Fassade

Reinigung und Neuanstrich Fassade

Reinigung und Neuanstrich Betonpfeiler

Neuanstrich Metalldeckschalen

2 Reparatur und Anstrich Vordach

Ausbesserung Glattspachtelung Vordachdecke

Neuanstrich Vordachuntersicht

3 Oberflächenanierung Betonelemente

Rostbehandlung freiliegende Eisen => Freilegung würde

Druck auf die Dallgläser machen und noch mehr

Beschädigungen erzeugen

Oberflächenbehandlung von 10 rauen, abgewitterten

Betonglasfeldern mit Betonsaniermörtel als zusätzliche

Schutzsicht (1mm Betonüberzug = ca. 8mm

Betonüberdeckung)

RANKWEIL

Kuratiekirche zum hl.
Josef

Danke für
Euer
Interesse
und Unter-
stützung

RANKWEIL

**Kuratiekirche zum hl.
Josef**

